



0500570001
sv Energimodul
sv Kopplingschema

AVM321S, AVM322S
sv i kontinuerlig reglering

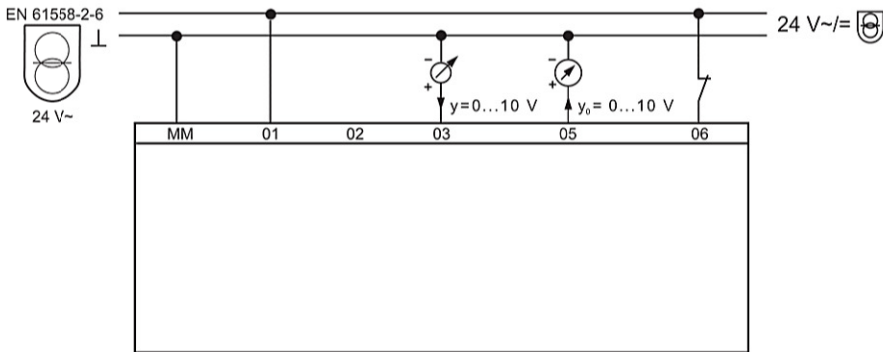


sv Kopplingschema

AVM321S, AVM322S
sv i 2-punktsläge

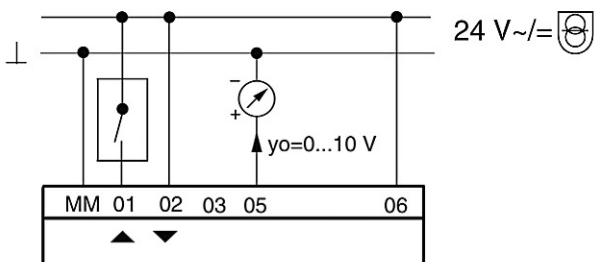


AVM321S, AVM322S
sv i 3-punktsläge

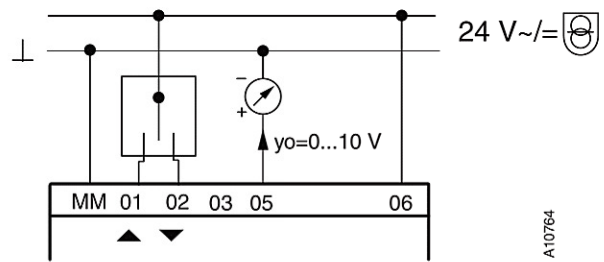


A10764

AVM321F112, AVM322F122
sv i 2-punktsläge

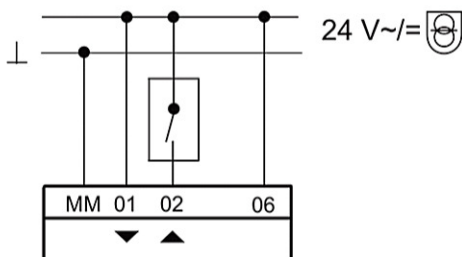

AVM321F112, AVM322F122
sv i 3-punktsläge

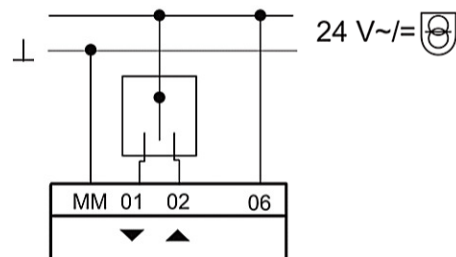

OBS!


- Beakta strömuttagningen för tillbehöret 0500570001 när det laddas (upp till 0,6 A). Dimensionera i motsvarande utsträckning om strömförsörjning och ledarareor.
- Beakta spänningsfallet i MM-stegen och optimera vid behov styr- och återkopplingssignalernas ledningsdragning.
- Med tillbehöret 0500570001 ändras drivningens verkningsätt från 1AB till 1AA (EN 60730).

Fara på grund av felaktig användning

- Använd inte tillbehör 0500570001 för säkerhetstillämpningar.
- Olämpligt för anläggningar i kategori 1 till 4 enligt direktivet om tryckbärande anordningar 2014/68/EU.

**⚠ FARA****Fara på grund av att drivningen startar****okontrollerat**

Tillbehöret 0500570001 kan vid strömvabrott, eller när laddningstiden gått, sätta drivningen i rörelse. Undvik kontakt med rörliga delar.

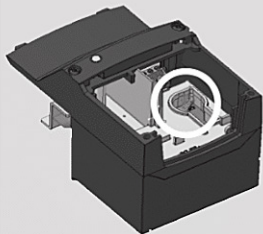**OBS!**

DIP-switcharna måste ställas in på ställdonet innan energimodulen monteras.
DIP-switch 2 på energimodulen har ingen funktion

sv Brytarläge

	Ställdon: DIP5 Aterställningsposition DIP6 Aterställningsposition plint 6	PÅ aktiv	Energipack: DIP1	Ventil
Återställningsposition SUT kontinuerlig styrning AVM321S AVM322S	OFF		Inget inflytande	
	ON		Inget inflytande	
	Ställdon: DIP2		Energipack: DIP1	Ventil
Återställningsposition SUT kontinuerlig styrning 3 - pkt mode AVM321S AVM322S	OFF		OFF	
	OFF		ON	
	ON		OFF	
	ON		ON	
Återställningsposition AVM321F112 AVM322F122	OFF		OFF	
	OFF		ON	
	ON		OFF	
	ON		ON	

de Antrieb
fr Servomoteur
en Actuator
it Attuatore
es Servomotor
sv Drivning
nl Aandrijving

de Rückstellposition
fr Position de retour
en Reset position
it Posizione di reset
es Posición de retorno
sv Återställningsposition
nl Resetpositie

de Klemme
fr Borne
en Terminal
it Morsetto
es Borne
sv Klämma
nl Klem

de aktiv
fr active
en Active
it attivo
es activo
sv Aktiv
nl actief

de Energiepack
fr Pack énergie
en Energy pack
it Pacchetto energetico
es Paquete de energía
sv Energipaket
nl Energie Pack

de Ventil
fr Vanne
en Valve
it Valvola
es Válvula
sv Ventil
nl Afsluiter

de Rückstellposition SUT stetig
fr Position de retour SUT continue
en Reset position of SUT continuous
it Posizione di reset SUT continua
es Posición de retorno SUT constante
sv Återställningsposition SUT
kontinuerligt
nl Resetpositie SUT continu

de kein Einfluss
fr pas d'influence
en No effect
it nessun influo
es No influye
sv Ingen verkan
nl geen invloed

de Rückstellposition SUT stetig im
3-Pkt-Modus
fr Position de retour SUT continue
en mode 3 points
en Reset position of SUT continuous
in 3-point mode
it Posizione di reset SUT continua
nella modalità a 3 punti
es Posición de retorno SUT constante
en modo de 3 ptos.
sv Återställningsposition SUT
kontinuerligt i 3-punktsläge
nl Resetpositie SUT continu in
3-punts modus

sv Energimodul – funktion LED

sv

LED	Beskrivning
Lyser grönt konstant	Normaldrift, status "IDLE"
Blinkar grönt On: 100 ms Off: 2s	Laddningsprocedur aktiv Laddningstid ca 250 s
Lyser rött konstant	Systemet har detekterat och utlöst nödstyrfunktionen. Återställning aktiv
Blinkar rött On: 250 ms Off: 250 ms	Livslängd Supercap uppnådd. Byt modul.
Blinkar omväxlande rött och grönt On: 250 ms Off: 250 ms	Laddningsprocedur aktiv och återställningsprocedur aktiv
Av	Energimodul tom

sv Isärtagningsinstruktion



FARA Risk för livsfarliga elektriska stötar.

► Bryt helt strömtillförseln till enheten innan monterings- och demonteringsarbeten påbörjas.

Fara på grund av elektrisk restladdning


Vidrör endast tillbehör 0500570001 med elektriskt isolerade hjälpmedel. Det är förbjudet att arbeta med ringar eller liknande smycken på fingrarna. Undvik kontakt med elektriskt ledande ytor.



FARA Fara på grund av att drivningen startar

okontrollerat

Tillbehöret 0500570001 kan vid strömbrott, eller när laddningstid gått, sätta drivningen i rörelse. Undvik kontakt med rörliga delar.

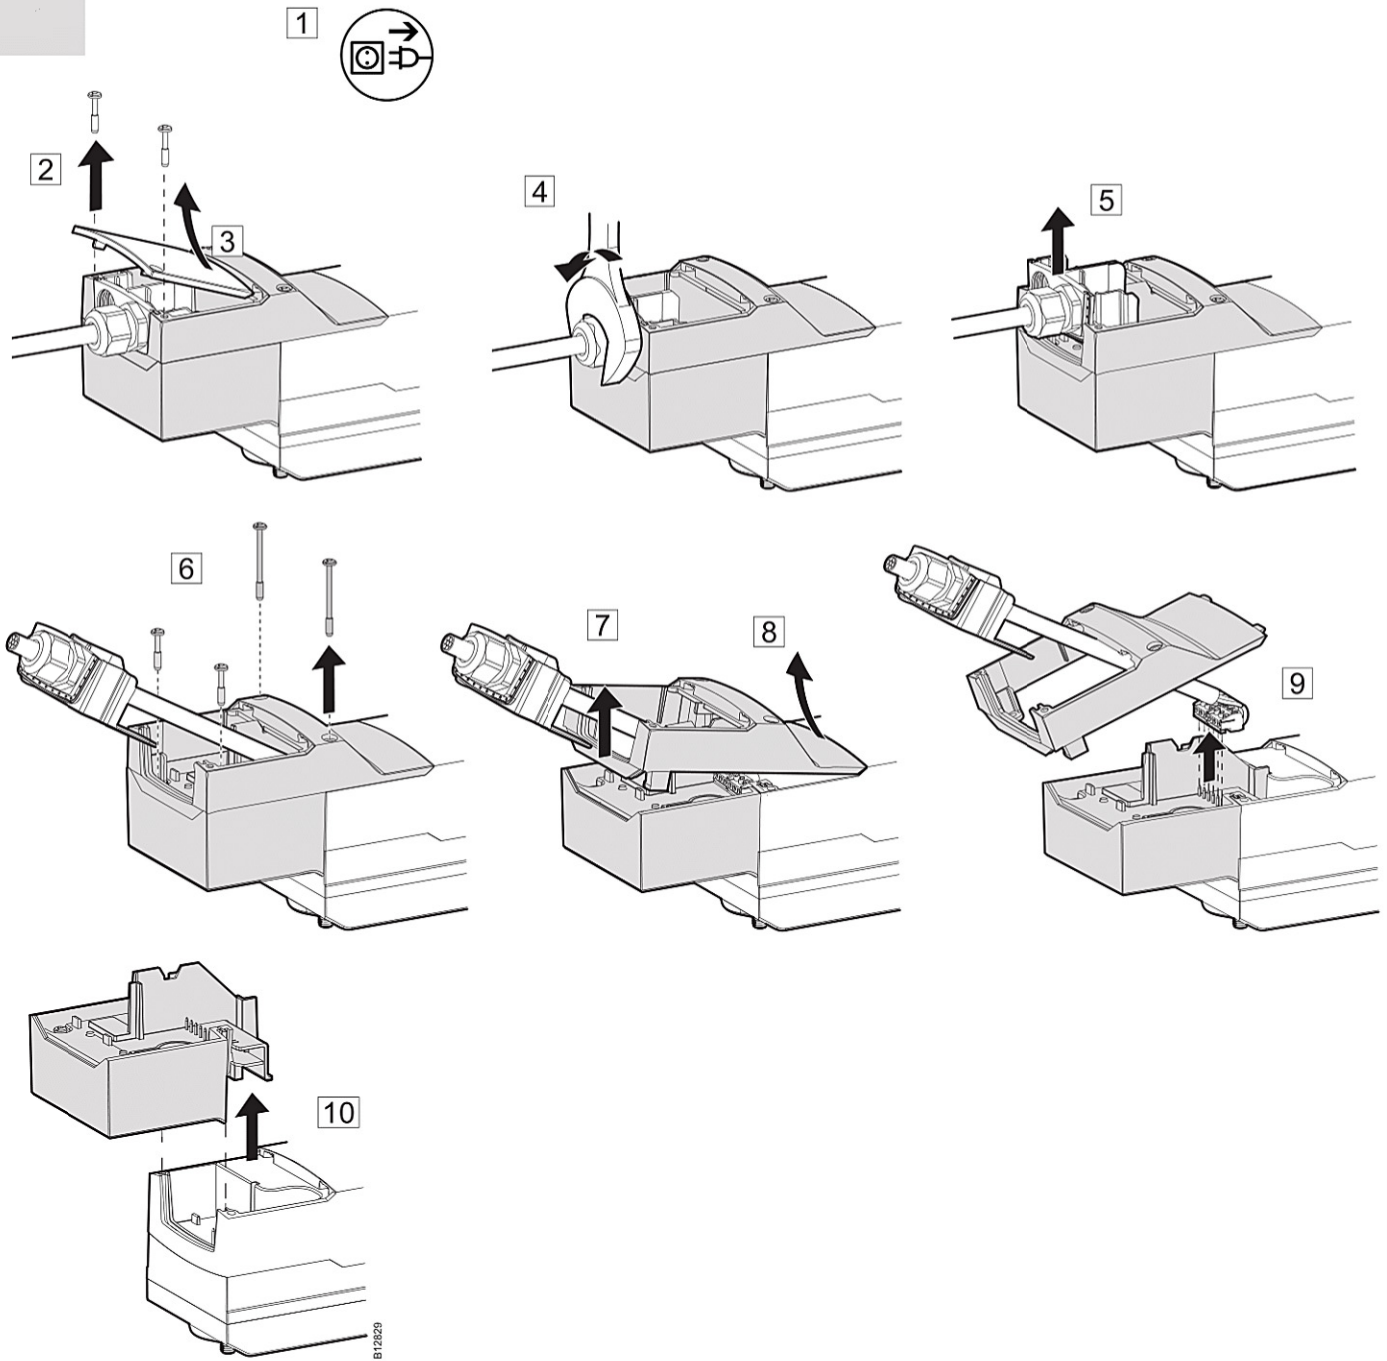

de www.sauter-controls.com ➔ Produkte ➔ Material- und Umweltdeklaration
 fr www.sauter-controls.com ➔ Produits ➔ Déclarations matériaux et environnement
 en www.sauter-controls.com ➔ Products ➔ Materialdeclarations
 it www.sauter-controls.com ➔ Products ➔ MD Datasheet.
 es www.sauter-controls.com ➔ Products ➔ MD Datasheet.
 sv www.sauter-controls.com ➔ Products ➔ MD Datasheet.
 nl www.sauter-controls.com ➔ Products ➔ MD Datasheet.

de Dokument aufbewahren
 fr Ce document est à conserver
 en Retain this document
 it Conservare il documento
 es Guardar el documento
 sv Spara dokumentationen
 nl Document bewaren

© SAUTER Head Office
 Fr. Sauter AG
 Im Surinam 55
 CH-4016 Basel
 Tel. +41 61 - 695 55 55
 Fax +41 61 - 695 55 10
www.sauter-controls.com
info@sauter-controls.com